

対策済(設置困難等を含む)
 対策中(複数年かかるもの)
 指導等実施中(交通指導等ソフト面での対応実施中)

※校区内は照明灯整備エリア

【 荒屋小学校 】

対策一覧表

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
1	高堂町県道沿い、 子どもの広場前横断歩道周辺 【県道粟生小松線】	歩道がなく、県道の路側帯を児童が歩かなければならず、朝通学時には交通量が多くスピードを出す車が多い。	①-1	高堂地内入口に危険看板設置(既存・新規)	学校	実施依頼	町内会・PTA通じて安全協会	27
			①-2	横断歩道周辺には通学時見守り隊さんが毎日出て下さる。	見守り隊	実施中		27
			①-3	ドライバーへの注意喚起を促すため、警戒標識(学校有り)を設置	南加賀土木総合事務所	実施済	H28	27
			①-4	歩行者の安全性向上のため、両側歩道の整備	南加賀土木総合事務所	R6.12実施済		27
2	高堂町県道沿い、 高堂バス停付近 【県道粟生小松線】	集団登校の集合場所になっており、見通しが悪く、スピードを出す車が多い。中高生の通学自転車が多く通りにくい。	②-1	スピード落とせ看板の設置	学校	実施依頼	町内会・PTA通じて安全協会	27
			②-2	車に減速するよう警戒標識の設置	南加賀土木総合事務所	実施済		27
			②-3	歩行者の安全性向上のため、両側歩道の整備	南加賀土木総合事務所	実施中		27
3	旧高堂保育園周辺横断歩道 【県道粟生小松線】	歩道が片側しか設置されていない 設置されている歩道が狭い。車道との境目に設置されている緑石の数が少ない上に、低い。 走行する車のスピードが速い。	③-1	横断歩道に通学時見守り隊さんが複数毎日出て下さっている。	見守り隊	実施中		27
			③-2	ドライバーへの注意喚起を促すため、警戒標識(学校有り)を設置	南加賀土木総合事務所	H28 一部実施済 H30以降 継続実施予定	警戒標識の設置予定 路側線の引き直し 路側ブロックの再設置 (町内会と調整)	27
			③-3	歩行者の安全性向上のため、両側歩道の整備	南加賀土木総合事務所	実施中		27
4	野田町から荒屋町に入る復興橋周辺 【長田野田荒屋線】	道幅が狭く、普段は交通量が少ないが下校時トラックなど大型車が抜け道として使っている	④	通学路表示、危険看板の設置	学校	実施済	町内会・PTA通じて安全協会	27

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
5	荒屋町から長田町に入る八丁川土手周辺 【市道県道野田高堂線】	雨天時土手横の道が滑り易い。	⑤	危険注意看板設置	学校	実施済	町内会・PTA通じて安全協会	27
6	荒屋町から長田町に入る天竺橋詰め 【市道県道野田高堂線】	橋が丸く弧をえがいており、野田町方向から来る車の見通しが悪い。 また、橋東詰から長田地内に入る道が狭く急カーブになっており見通しが悪い。	⑥	危険注意看板設置	学校	実施済	町内会・PTA通じて安全協会	27
7	長田町県道沿い茨木商店周辺および郵便局・駐在所周辺 【県道粟生小松線】	歩道が一部切れており、中高生の自転車が非常に多く、朝は交通量も多く危険。明峰駅周辺松梨架道橋をくぐった後のカーブの見通しが悪く、車がスピードを出してくるので大変危険。	⑦-1	カーブミラー設置	南加賀土木総合事務所	設置困難	カーブミラーでは見通しを確保できない	27
			⑦-2	徐行看板、表示設置(既存、新規)	学校	実施依頼	町内会・PTA通じて安全協会	27
8	長田町からあけぼの町へ入る狭い農道の入り口付近 【市道長田町東側4号線】	狭い車道が90度に曲がる道を、細い道に向かって児童が直進するので児童が道に広がり車と接触する恐れがある。	⑧-1	危険注意看板設置	学校	実施依頼	町内会・PTA通じて安全協会	27
			⑧-2	見守り隊さんが出て下さっている	見守り隊	実施中		27
			⑧-3	歩道と車道の区分をより明確にする	道路課	実施済		2
9	野田町”のだおおはし”付近 【市道野田荒屋線】	・橋の高さが低く、川が増水した場合に通行ができなくなる危険性がある。 ・欄干の高さが低く危険。 ・走行する車のスピードが速い。	⑨-1	増水した場合は、迂回する。	学校	実施済	野田町のわが町防犯隊の方、民生委員の方は状況を把握している。	28
			⑨-2	・欄干の高さは現在、橋梁点検中であり、結果を待って対応したい ・スピードを落とすように道路に徐行マークの設置	道路課	実施済	H28(路面標示)	28
10	荒屋町”どうのきばし”付近 【県道野田高堂線】市	橋を横断する時に、横断歩道が無い。 走行する車のスピードが速い。	⑩	横断歩道や「徐行」等の道路標識を設置してほしい。	道路課	実施済	H28(路面標示)	28
11	長田町ヲ122付近の歩道横側溝 【県道粟生小松線】	県道の歩道側溝の大半は暗渠化されているが、一部が開渠となっているため危険	⑪	底地は町内若しくは生産組合であり、要望があれば暗渠化を検討する	南加賀土木総合事務所	実施済	H30～	28
12	学童横の道路 【市道荒屋団地4号線】	路側帯が狭く、歩行者が危険	⑫	側溝改良により路側帯を拡幅する。	道路課	実施済		29

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	枝番	対策内容	管理者 対応予定者	対応状況・予定	備考	要望 年度
13	長田北交差点 【県道粟生小松線】	見通しが悪くカーブしている交差点。 スピードを出して通過する車多い	⑬	縁石に鉄製のポールを複数設置	南加賀土木総合 事務所	R6.1実施済		1
14	長田町132-1横交差点 【市道長田町東2号線】 【市道長田町野田線】	信号がなくスピードを出して交差点に進入する車あり	⑭-1	東西各一か所に注意喚起の看板設置	学校	交通安全協会に依頼予定		1
			⑭-2	路面に「交差点あり」の文字	道路課	実施済		1
15	野田町丁82横交差点 【長田野田荒屋線】 【野田町小長野線】	生垣やブロックで見通しの悪い交差点。 信号がない	⑮-1	東西各一か所に注意喚起の看板設置	学校	交通安全協会に依頼予定		1
			⑮-2	路面に「交差点あり」の文字	道路課	実施済		1
16	高堂町イ201前川宅前～ イ116大橋宅前町道 【町道】	通学路だが、スピードを出して通過する車多い	⑯-1	立て看板の設置	学校	実施済		1
			⑯-2	路面3か所に「徐行」の表示	町内会	実施済		1
17	長田町からあけぼの町へ入る狭い農道	舗装されてからの経年劣化がひどく、歩道がかまぼこ状態となっている。風雨の強い日は、通学には困難な場所である。	⑰	舗装をしてほしい	生産組合	実施済		2
18	長田町丁208～長田北交差点周辺歩道 【県道粟生・小松線】	横断歩道が少ない。歩道が整備されておらず危険な上、車のスピードが速い。	⑱	スピード抑制のため外側線を引き直す	南加賀土木総合 事務所	実施済		3
19	長田町 長田八幡神社	灯籠などが地震で崩れ危険	⑲	集団登校班の集合場所を変更。神社内に入らないよう指導した。	学校	実施中		6